

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

77815 Bühl

Erstellungsdatum: 17.07.2023
Besichtigungsdatum: 23.06.2023
Protokoll-Nummer: 1681-2023
Sachverständiger: MS / GM



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer: 82402

FIN: WP0ZZZ99ZRS310208
Kennzeichen: RA-LF 911



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Porsche	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	0583 434 001
Typ / Modell	993 Carrera	Hubraum (ccm) / Zylinder	3600 / B 6
Aufbau / Ausführung	PKW / Coupé	Motorleistung (kW)	200
Anzahl der Türen	2	Getriebe	6 Gang man.
Farbe	blau-met.	Kraftstoff	Benzin
Antriebsart	Heckantrieb	Leergewicht (kg)	1.370
Erstzulassung	10.12.1994	Gesamtgewicht (kg)	1.710
Laufleistung abgelesen (km)	213.157	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	-
Anzahl der Besitzer	4	Umweltplakette	
nächste HU / AU	09.16 / 09.16	Federung	Stahl

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/40 R 18 93Y	Bridgestone	6 / 6
2	265/35 R 18 93Y	Bridgestone	3 / 3
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sitze Leder grau, LM-Felgen, Klimaanlage, elektr. verstellbare Sitze, Schiebedach elektr.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
77815 Bühl

Erstellungsdatum: 17.07.2023
Besichtigungsdatum: 23.06.2023
Protokoll-Numme: 1681-2023
Sachverständiger: MS / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis	letzter Service am 04.10.2010 bei 200323 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	in Garage, zugestellt, ohne Grube, dadurch Folgekosten möglich
Sonstiges	Fahrzeug komplett nachlackiert
Fahrzeugdokumente:	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2	Verglasung	Windschutzscheibe Steinschläge, erneuern
3	Rad / Reifen	sämtliche Felgen verschürft, inst. / lackieren, Reifen rissig, erneuern
4	Sonstiges	HU / AU fällig, durchführen
5	Karosserie	Karosserie Dellen / Lackierung komplett verkatzt, inst. / lackieren
6	Karosserie	A-Säule links, Schweller / Kotflügel rechts korrodiert, inst. / lackieren
7	Karosserie	Stoßfänger vorn verschürft, rechts unten gebrochen, inst. / lackieren
8	Karosserie	Schiebedach schließt nicht richtig, inst.
9	Karosserie	Türdichtung links gerissen, erneuern
10	Karosserie	Stoßfänger hinten verformt, inst. / lackieren
11	Motor	Ölverlust, reinigen und prüfen (Folgekosten möglich)
12	Elektrik	Batterie tiefentladen, erneuern
13	Innenraum	Handschuhfachdeckel beschädigt, erneuern
14	Innenraum	Sitzbezüge links und rechts gerissen/ verschlissen, erneuern
15	Innenraum	Teppichboden links beschädigt, erneuern
16	Innenraum	Lenkrad stark abgegriffen, erneuern
17	Innenraum	Dachhimmel beschädigt/ verschmutzt, reinigen / inst.
18	Beleuchtung	Nebelscheinwerfer und Blinkleuchte Glas rechts gerissen, erneuern
19	Beleuchtung	Heckleuchte / Leuchtenband Glas gerissen, erneuern
20	Karosserie	Dämpfer Motorraumklappe und Frontklappe defekt, erneuern
21	Achse	Domlager und Buchsen Achslenker VA / HA rissig, ersetzen
22	Bremsanlage	Bremsschläuche rissig, ersetzen
23		Zündschloß schwergängig / hakt, erneuern
24		
25		
26		
27		
28		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

77815 Bühl

Erstellungsdatum: 17.07.2023
Besichtigungsdatum: 23.06.2023
Protokoll-Nummer: 1681-2023
Sachverständiger: MS / GM



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Motorraum



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Bordunterlagen



Windschutzscheibe Steinschläge



Nebelscheinwerfer Glas gerissen



Heckleuchte / Leuchtenband Glas gerissen



Stoßfängerverkleidung unten rechts gebrochen



Stoßfänger vorn verchürft



Kotflügel links verkratzt



Scheibenrahmen Korrosion



Seitenwand links verkratzt



Tür links verkratzt



Schweller / Kotflügel rechts Korrosion

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg


Besichtigungsort

77815 Bühl

Erstellungsdatum: 17.07.2023
Besichtigungsdatum: 23.06.2023
Protokoll-Nummer: 1681-2023
Sachverständiger: MS / GM



Auto Service

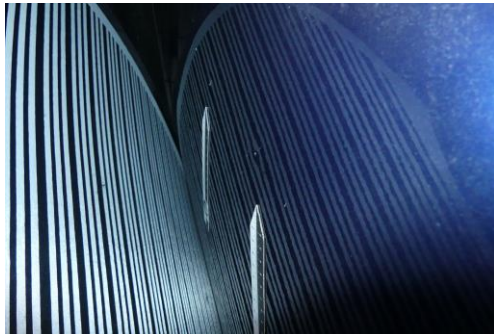

Tür rechts Dellen u d Kratzer



A-Säule links korrodiert



sämtliche Felgen verschürft



Sitzkissen Fahrersitz Bezug gerissen



Sitzlehne Fahrersitz Bezug gerissen



Türabdichtung links gerissen