

# Gebrauchtfahrzeugbewertung nach DAT-System

## Land Rover – Discovery Sport 2.0 TD4 Pure (EURO 6)

### Fahrzeugdaten

Amtl. Kennz.	<b>RA-</b>	Besichtigungsdatum	<b>15.04.2020</b>
Kfz.-Ident.Nr.	<b>SALCA2DN8GH630994</b>	Besteuerungsart	<b>Regelbesteuert</b>
Fahrzeugart	<b>Geländewagen / SUV</b>	Motorart	<b>Dieselmotor</b>
Fabrikat	<b>Land Rover</b>	Leistung / Hubraum	<b>110 kW (150 PS)/1999 ccm</b>
Typ	<b>Discovery Sport 2.0 TD4</b>	Farbe	<b>Fuji White/Ebony Cloth</b>
Erstzulassung/Baujahr	<b>26.09.2016/2016</b>	Nächste HU	<b>11.21</b>
Sitzplätze/Türen	<b>5/5</b>	Inner/Außer/Komb/CO2	<b>6,1 ltr/4,5 ltr/5,1 ltr/135 g/km</b>
Aufbauart/Ausführung	<b>Sport-Utility-Vehicle/Pure Start/Stop (EURO 6)</b>	Umweltplakette	<b>4 (grün)</b>
Ges.Fahrstrecke	<b>71.112 km</b>	CO2-Effizienzklasse	<b>-</b>
Anzahl Besitzer	<b>2</b>	Vorschaden	<b>reparierter Schaden</b>
Reifen 1.Achse	<b>Dunlop 225/65R17 106 V</b>	Fzg.-Gesamtzustand	<b>ausreichend</b>
Reifen 2.Achse	<b>Dunlop 225/65R17 106 V</b>	Zustand 1.Achse/Notlauf Kz.	<b>4,0/--/--/4,0mm/-</b>
Reifen Reserve-Rad	<b>Reparaturset</b>	Zustand 2.Achse/Notlauf Kz.	<b>5,0/--/--/5,0mm/-</b>

### Bewertung

#### Bemerkungen

Schäden und Mängel lt. Minderwertkalkulation im Fahrzeugwert berücksichtigt.

17.04.2020

Datenstand 04/2020-2

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel schwarz lackiert
- > Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- > Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Felgenschlösser
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- > Getriebe 6-Gang
- > Infotainment mit Touchscreen
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kühlergrill Brunel Finish
- > Ladekantenschutz (schwarz)
- > Lenkrad mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, Style 522)
- > Lufteinlassblende Brunel Finish
- > Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- > Multifunktions-Touchscreen
- > Parkbremse elektrisch
- > Radstand 2741 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitze geteilt / klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheinwerfer H4
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung elektrisch
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- > SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- > Start/Stop-Anlage
- > Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- > Terrain-Response-System
- > Traktionskontrolle
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- > Unterfahrschutz (Anthrazit)
- > Wankneigungskontrolle (RSC)

- > Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

- > Außenspiegel elektr. anklappbar
- > Kopfstütze hinten mitte
- > Laderaumabdeckung
- > Park-Distance-Control hinten
- > Winter-Komfort-Paket
  - Frontscheibe heizbar
  - Sitzheizung vorn

# Anlage Minderwertkalkulation

Bewertungs-/Stichtag:	15.04.2020
Besichtigungsort:	Wismar
Fzg.- u. Zulassungsdaten:	siehe - Bewertung
Ausstattungsumfang:	siehe - Bewertung

Pos.	Baugruppe	Reparaturkosten/Minderwerte		Bemerkung zu Position techn. Mängel, Gebrauchs-, Gewalt- u. Unfallschäden
		Gesamt	überdurchschnittlich	

## Karosserie außen/Beleuchtung

1	Karosserie (allg.)			
2	Türen			Lackierung an beiden Türen rechts beschädigt (tiefe Kratzspuren), Fondtür rechts eingedellt - Türen instandsetzen / lackieren
3	Dach			
4	Hauben/Klappen			Delle aus der Motorhaube ausdrücken - Smart-Repair
5	Kotflügel/Seitenteile			
6	Schweller			
7	Stoßstangen			Stoßfängerschürze und Unterbodenverkleidung hinten bekratzt - Teile ersetzen (Stoßfängerschürze und lackiertes Oberteil sind ein Einzelteil, bei Ersatz Lackierung erforderlich)
8	Spiegel/Zierleisten			
9	Lackierung			
10	Scheiben			
11	Beleuchtung			
12	Anbauteile			Windabweiser vo.re. unten ersetzen
13	Schließsystem			Zweitschlüssel fehlt - Schließzylinder der Fahrertür ersetzen, 2. Fernbedienung liefern, System programmieren

## Innen-/Kofferraum/Befreiung

14	Innenraum (allg.)			
15	Sitze			
16	Himmel			
17	Verkleidungen			
18	Armaturen/Signaleinr.			
19	Bodenbeläge			
20	Koffer-/Laderaum/Aufbau			
21	Felgen			

22	Reifen			Räder auswuchten / prüfen (Vibrationen während der Fahrt im Lenkrad), ggf. Kostenausweitung möglich
23				

### Motorraum/Fahrwerk

24	Motor			
25	Motorraum/Kapselung			
26	Auspuffanlage			
27	Vorderachse			
28	Hinterachse			
29	Lenkung			
30	Rahmen/Bodengruppe			
31	Hilfsrahmen			
32	Federn/Stoßdämpfer/Bälge			
33	Betriebsbremse			Bremsscheiben vorne eingelaufen, Tragbild schlecht - Scheiben / Klötze ersetzen
34	Feststellbremse			
35	Bremsleitungen			
36	Kupplung			
37	Getriebe/Schaltung			
38	Kundendienst			DEF-Tank (AdBlue) leer - Hinweis
39	HU/AU/SP/§57B			
40	Garantie			
41	Wertminderung			merkantile Wertminderung für offenbarungspflichtige Schäden am Fahrzeug
42				
43				
<b>Summe EUR ohne MwSt.</b>				
<b>davon im Fzg.-Wert berücks. EUR</b>				

Unfallschäden: Seitenwand und Tür hi.re. nachlackiert

Besichtigungszustand: Fahrzeug fahr- und verkehrssicher

Fahrzeugmappe vorgelegt: nein

Fehlerspeicher ausgelesen: ja Ergebnis: sporadische Einträge, siehe Anlage

Ölaschebeladung im Partikelfilter i.O. Maximalwert:

Funktion Klimaanlage geprüft: ja

Bremsenzustand in Prozent: vo./hi. 30/50

letzter Kundendienst bei km-Stand: 64.870 Datum: 20.11.2019

Restlaufstrecke in km: 2189

**Sonderfeststellungen/Bemerkungen:** Das Fahrzeug wurde Probe gefahren und auf einer Hebebühne begutachtet. Für die Identifikation des Fahrzeuges lagen Kopien der Zulassungsbescheinigung Teil I und II vor. Ein Fahrzeugschlüssel lag vor, die Lackschichtdicke wurde gemessen, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Fahrzeug mit Sommerbereifung bewertet. Durchschnittliche, dem Alter und der Fahrleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchs- und Verschleißspuren wurden nicht in Abzug gebracht

GH00200409 001



GH00200409 002



GH00200409 003



GH00200409 004



GH00200409 005



GH00200409 006



GH00200409 007



GH00200409 008



GH00200409 009



GH00200409 010



GH00200409 011



GH00200409 012



GH00200409 013



GH00200409 014




GH00200409 015



GH00200409 016



GH00200409 017

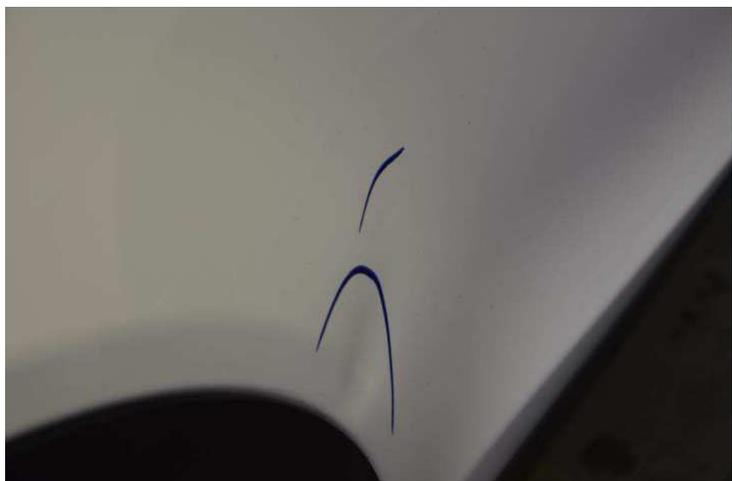

GH00200409 018





15.04.2020

Fahrzeug: Land-Rover Discovery Sport 2.0 ED-4 16V (LC)  
 Motorcode: 20 4 DTD  
 Baujahr: 15-  
 Kilometerstand:  
 Kennzeichen: RH-DD 140  
 VIN: SALCA2DN8GH630994 (aus Steuergerät ausgelesen)  
 geprüft: 15.04.2020 10:40:35 / Standard

### Fehlercode / Gesamtabfrage / -

Fehlercode-Gesamtabfrage aller Baugruppen

Baugruppe	System	Fehler
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0</b>
<b>Motor</b>	<b>PCM Antriebsstrang-Steuergerät</b>	<b>3</b>
Fehlercode P2BAE: Fehlercode ►Fehlercode nicht definiert.		
Fehlercode P2BAE: Fehlercode ►Fehlercode nicht definiert.		
Fehlercode U0447: CAN-Bus/Verbindung zu zentralem Gateway A ►Ungültige Daten empfangen.		
<b>ABS</b>	<b>ABS Antiblockiersystem VDCM</b>	<b>0</b>
<b>Airbag</b>	<b>RCM Steuergerät Sicherheits-Rückhaltes...</b>	<b>0</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>HVAC Steuergerät Klimatisierungsautom...</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>IPC Kombiinstrument-Steuergerät</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>BCM Karosseriesteuergerät</b>	<b>1</b>
Fehlercode B124C: Blinkerschalter ►Funktion fehlerhaft.		
<b>Komfort</b>	<b>IPMA Bildverarbeitungsmodul A</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>PAM Einparkhilfesteuergerät</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b>	<b>PDM Beifahrertürmodul</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>DDM Fahrertürmodul</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>PRDM Steuergerät Beifahrertür hinten</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>DRDM Steuergerät Fahrertür hinten</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b>	<b>GWM Zentrales Gateway</b>	<b>1</b>
----------------	------------------------------	----------

Fehlercode U2300:  
System  
►Konfiguration fehlerhaft.

<b>Diebstahlsicherung</b>	<b>RFA/KVM Fahrberechtigungsmodul</b>	<b>0</b>
<b>Fahrwerk</b>	<b>ATCM Steuergerät dynamische Fahrwerk...</b>	<b>0</b>
<b>Fahrwerk</b>	<b>AWDCM Allradantriebssteuergerät</b>	<b>0</b>

<b>Lenkung</b>	<b>SASM Lenkwinkelsensor-Steuergerät</b>	<b>0</b>
<b>Lenkung</b>	<b>PSCM Lenkhilfesteuergerät</b>	<b>0</b>

<b>Audio/Video</b>	<b>AHU Audio-Haupteinheit</b>	<b>1</b>
--------------------	-------------------------------	----------

Fehlercode B12B8:  
USB-Anschluss 2  
►Funktion fehlerhaft.

<b>Audio/Video</b>	<b>TCU Telematik-Steuergerät</b>	<b>0</b>
--------------------	----------------------------------	----------

<b>Reifendruckkontrolle</b>	<b>TPMS Reifendruckkontrollsystem</b>	<b>0</b>
-----------------------------	---------------------------------------	----------

15.04.2020

Fahrzeug: Land-Rover Discovery Sport 2.0 ED-4 16V (LC)  
 Motorcode: 20 4 DTD  
 Baujahr: 15-  
 Kilometerstand:  
 Kennzeichen: RH-DD 140  
 VIN: SALCA2DN8GH630994 (aus Steuergerät ausgelesen)  
 geprüft: 15.04.2020 10:44:42 / Standard

### Parameter

Rußbelastung über Druckdifferenz	25	g/m <sup>3</sup>
Strecke seit MIL-Aktivierung	0.0	km
Strecke seit Ölwechsel	22437.0	km
Strecke seit letzter Regenerierung Rußpartikelfilter	0	km
Nächste Inspektion	2189.0	km